

Použitie:

1. Umiestnite zväračku na rovnú stabilnú plochu.
Vyberte Vami ponuku nadstavec a pripevnite ho na zväračku.
Kľúče na dotky, nástenné, menšie časti vždy dopredu.

2. Zapnite (**napájanie musí byť uzemnené**).
ak ide o ukazovateľ svieti na zeleno, zväračka sa zahrieva.
Červený ukazovateľ značí, že je zväračka plnená a pripravená na použitie.

3. Odrežte plastovú rúrku na dĺžku. Koncové plastové rúrky zasadené do nástavca na dobu, ktoré sa v tabuľke (viď nižšie). Potom rýchlo vytiahnete aj ďalšie.
Neskrutkujte!

Špecifikácia (mm)	Doba ohrevu (s)	Hĺbka tavenia (mm)	Doba chladenia (min)
16	5	14	3
20	5	14	3
25	7	16	3
32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22,5	5
63	24	24	6
70	30	26	8
90	40	32	8
110	50	38,5	10

Návod na použitie

Preložené z originálu

Polyfúzna zväračka 800 / 1000 W

Číslo položky: 17183



Upozornenie:

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie!

1. Najprv skontrolujte vonkajší kryt a kábel. Ak je poškodený, zváračku nepoužívajte.
2. Napájanie musí byť uzemnené.
3. Zabráňte vniknutiu vody a vlhkosti. Použitie na daždi je prísne zakázané!
4. Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
5. Pri manipulácii používajte rukavice.
- 6. Pred uvedením zváračky do prevádzky je nutné prečítať si inštrukcie.**
7. Ak ukazovateľ dlhšiu dobu nezmení farbu zo zelenej na červenú, zariadenie pravdepodobne nie je v poriadku. Zváračku okamžite vypnite.

Ak je teplota nižšia ako 5 ° C, na nahriatie je potreba o 50% viac času.

Prístroj je určený na zváranie plastových rúr.


Napríklad PP-R a PE.

Prístroj reguluje teplotu presne, ľahko a bezpečne.

Nástavce: Ø 16 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm

Popis produktu:

1. rukoväť
2. indikátor
3. tepelné izolačný kryt
4. výhrevné teleso
5. nástavec
6. stojanček
7. napájací kábel

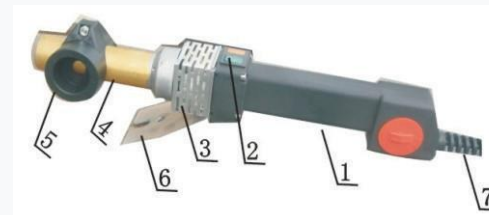

Technické informácie:

1. **Príkon:** 800W - 1000W
2. **Rozsah napätia (AC):** 220 - 240 V
3. **Frekvencia:** 50 - 60 Hz
4. **Teplotný rozsah:** 0 - 300 °C
5. **Nábeh pracovnej teploty:** ≤ 15 Minút
6. **Hmotnosť:** 1,1 kg